

ClassNK PSC Bulletin

Date:	19 September 2017
No:	NK-PSC-11
Attachment	No / Yes : page(s)

Title:

ECDIS の電線貫通部

Typical deficiency (outline of comment) by PSC:

ECDIS の電線貫通用の開口が塞がれていない

Port State

Country: China

Port: All ports in China

Action taken by PSC:


Detention / ~~Rectify before Departure~~ / ~~other~~

Description:

最近の中国 PSC による検査において、船橋甲板における ECDIS の電線貫通用の開口が塞がれていないことを指摘された例が報告されています。

同事例は、就航後 ECDIS を搭載する際、船橋甲板に対して電線貫通用の開口が設けられましたが、当該開口に対して甲板の保全防熱性を確保するための措置（不燃性材料の充填等）が取られていなかったことが原因です。

つきましては、ECDIS 搭載に伴い設けられた電線貫通用の開口において保全防熱性が確保されているか否かにつき、今一度ご確認いただければ幸いです。

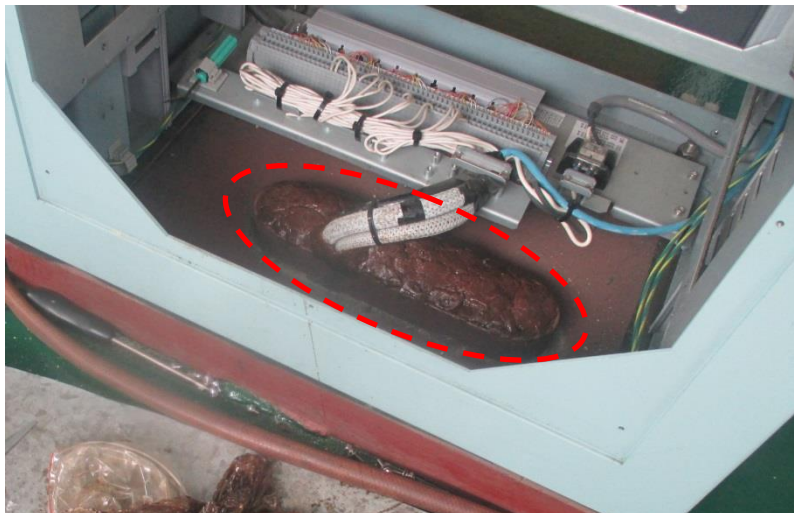

ECDIS コンソールボックス内 電線貫通部 是正後（不燃性材料充填後）